

金川铜贵（本部）关于现场处置方案、岗位应急处置卡 实操督查通报

根据《关于开展应急实操演练督查评价的通知》工作部署，6月至8月，安全生产保障部安全管理室组织部室预案管理人员及行业相关专家，对熔炼一分厂、电解二分厂、贵金属分厂火灾事故现场处置方案实操、电解一分厂防洪防汛现场处置方案实操开展专项督查评价工作。现将本次督查评价总体情况、发现问题及工作要求通报如下：

一、督查情况

本次督查围绕重点风险区域开展了针对性应急实操演练：熔炼一分厂、电解二分厂、贵金属分厂，重点围绕重油库、玻璃钢管道、提纯一班萃金岗位等核心防火区域，预设火灾突发场景，组织开展火情处置、抢险灭火、人员施救等实操演练。整体处置过程中，各岗位人员能够第一时间发现火情、规范上报火警、有效扑救初期火灾、启动消防配套设施，并有序组织人员疏散撤离，初期应急响应总体到位。同时督查发现，个别分厂在灭火器操作、接警处警等环节，仍然存在灭火器操作不规范、集控室接警处警人员分工不清晰、协作配合不到位等问题；

电解一分厂严格落实防灾减灾工作要求，结合厂区防洪防汛重点部位风险管控标准，模拟极端暴雨天气下厂区排洪沟堵塞、雨水水位上涨、倒灌涌入电解西区低压配电室的险情场景，开展防洪抢险专项实操演练。本次演练信息传递畅通、应急小组人员集结迅速、到场履



职及时，整体应急队伍响应效率较高。但在险情处置前期安全风险确认、防汛沙袋规范码放等关键操作环节，仍存在流程不规范、操作不标准等问题。

二、存在主要问题

在督查评价过程中共发现 13 项问题（具体见附件 1），其中 2 项典型问题。

1. 熔炼一分厂重油库火灾事故现场处置应急响应时，集控室人员只有 1 人在接警响应，无其他人员协助配合。

2. 电解一分厂电解西区低压配电室防洪防汛现场处置应急响应时，低压配电室进水，相关人员在未经专业电工安全确认的情况下，进入配电室内进行排水作业。

三、工作要求

1. 针对已将调度室与生产系统控制室整合为集控室的单位，应健全险情处置的分工协作机制。在发生涉及多个环节的险情时，单位须统筹调配集控室在岗人员，明确岗位职责，细化任务分工，确保接警、研判、通报、协调等环节有序衔接，高效开展应急处置工作，坚决杜绝因单人单线电话应对多点险情而导致响应迟滞或处置失序的情况。

2. 各分厂要进一步规范配电室等涉电场所防洪防汛及各类突发险情处置流程，建立专项安全处置管理制度并严格执行。明确配电室进水、设备受潮等险情处置硬性要求，必须由持证专业电工先行开展断电、验电、风险排查、安全评估，出具安全作业许可后，方可组织人



员开展排水、清淤、设备检修等后续作业，坚决杜绝违规涉电作业。

3. 各分厂需聚焦入厂三年以内新员工群体，常态化开展消防安全专项教育培训与实操演练。培训工作不能局限于消防安全“四个能力”、“五个第一”等基础理论知识宣讲，要重点强化实操教学，细化各类消防器材使用、初期火灾处置、隐患排查、人员疏散等实操技能培训，引导新员工吃透流程、掌握技巧、熟练操作，切实做到学以致用、防患于未然。

4. 各分厂要常态化开展火警报警专项实操训练，督促岗位人员熟练掌握规范报警内容及流程（具体要求详见附件2）。报警过程中须全面、准确、清晰描述险情地点、险情类型、火势大小、涉险人员、现场设备情况、已采取处置措施等关键信息，为后方研判、统筹调度、救援部署提供精准依据，全面提升应急救援高效性、精准性。

附件：1 现场处置方案、岗位应急处置卡实操演练问题汇总表

2 火灾报警主要汇报内容及简要流程



附件 1:

现场处置方案、岗位应急处置卡实操演练问题汇总表

序号	单位	问题内容	改进措施	完成时间	责任单位
1	熔炼一分厂	第一组灭火人员靠近东面一名队员（新员工）灭火器操作不熟练，在人员的提醒下完成操作	加强新员工灭火实操实训	7月30日	熔炼一分厂
2		分厂应急小组除抢险救援组行动迅速外，其他小组人员组织较松散	加强分厂应急小组职责的培训		
3		现场应急小组人员，在汇报时未摘下口罩，语言模糊不清；现场警戒隔离不到位			
4		集控室调度人员未安排专人到指定的地点接引消防车	加强报警内容训练		
5		集控室人员只有1人在接警响应，无其他人员协助配合	统筹调配集控室在岗人员，明确岗位职责，健全险情处置的分工协作机制		
6	电解二分厂	岗位人员在现场拨打火警电话时，需手持汇报材料口述火情，影响处置效率	加强报警话术训练及“四个能力”、“五个第一”的培训学习	8月31日	电解二分厂
7		现场抽查发现，新员工对消防安全“四个能力”和“五个第一”相关内容掌握不全面			
8		伤者被搜救出来放置在安全区域后，无人及时将过滤式呼吸自救器从面部摘下，对伤情进行确认	加强人员急救基本知识的培训		
9	贵金属分厂	控制室人员在汇报险情时，仍需不时查看汇报内容，影响汇报流畅性	加强报警内容训练及“四个能力”、“五个第一”的培训学习	9月15日	贵金属分厂
10		现场抽查发现，新员工对消防安全“四个能力”和“五个第一”相关内容掌握不全面			
11		侧吹炉正对北侧路口警戒隔离不到位，外来人员从此处进入封闭隔离区域	加强分厂应急小组职责的培训		



12	电解 一分 厂	低压配电室进水，相关人员在未经专业电工安全确认的情况下，进入配电室内进行排水作业	建立并严格执行涉电场所应急处置规程，明确配电室进水等险情必须由持证电工先行断电、验电、评估风险并安全确认许可后，方可开展后续作业。	9月15日	电解一 分厂
13		用沙袋围挡雨水时，部分沙袋未错缝码放	明确要求采用“错缝搭接、压茬堆叠”方式（类似砖墙砌法），每层错开半袋长度，增强整体稳定性与防冲刷能力，并展开实操培训		



附件 2:

火灾报警主要内容表

信息类别	具体内容
具体地址	包括厂区名称、单位名称、具体起火位置等
起火部位与物质	说明哪里着火（如仓库、配电室等）以及可能燃烧的物品（如油类、化学品、木材等）
火势情况	是否已蔓延、有无浓烟、是否有爆炸风险等
人员被困情况	是否有人受伤或被困，人数及大致位置
报警人信息	留下姓名和联系电话，以便消防员联系确认
引导接应	可在主要路口等候并引导消防车快速到达现场
<p>具体示例：</p> <p>2025 年***分厂火灾事故：</p> <p>岗位人员报警，拨打 8811119 或 8812119，“报告应急救援大队，二厂区，铜贵公司***分厂提纯一班真空泵房废气吸收管道玻璃钢发生火灾，火势已蔓延，现场有浓烟，无爆炸的风险，无人员受伤、被困。我是贵金属分厂李某某，电话 1388451****，已派人在二厂区 2#门岗等候，引导消防车辆”</p> <p>注意：以上示例，仅代表当时火灾现场情况，具体汇报情况要根据实时情况汇报。</p>	

