

山东恒昌精密铸造有限公司“9·11” 较大灼烫事故警示

2026年9月11日2时许，位于山东省枣庄市的山东恒昌精密铸造有限公司在高炉休风停产过程中发生一起灼烫事故，造成4人死亡，4人受伤。

企业高炉车间设置1座容积为206m³的炼铁高炉，事故发生高炉炉前风口作业区域。2026年9月11日0时，企业组织进行高炉风口封堵作业，1名炉前工段长和1名炉前工班长带领5名炉前工、2名看水工在风口平台陆续开展风口封堵。2时1分许，完成3号、4号风口封堵后，在对2号风口进行封堵时，2号和3号风口突然喷溅出高温焦炭，造成现场作业人员灼烫，最终导致4人死亡，4人受伤。**初步判断事故原因**为高炉停产闷炉期间，作业人员在封堵2号风口时，高炉本体内焦炭发生崩落，从2号风口和3号风口向外喷溅，导致事故发生。

请将事故信息迅速传达至本行政区域内相关企业，推动深刻吸取事故教训，坚决遏制同类事故发生。**一是强化风险辨识与管控。**全面开展高炉休风过程风险辨识，重点研判风压、风量波动导致的炉况异常风险，严防高炉休风停炉、风口封堵、检维修等作业过程中高温焦炭崩落导致灼烫。**二是严格个体防护装备管理。**按规定配备符合要求的阻燃服、防护面罩、隔热服和应急救援装备，严格落实现场作业人员防护装备佩戴。**三是抓实作业现场安全管控。**严控风口平台等高风险区域作业人员数量，清退现场无关人员，严禁人员扎堆聚集，杜绝超员开展高风险作业。**四是严把入炉原料质量。**对焦炭强度、粒度等关键指标进行常态化监测，防止入炉焦炭粒径偏小、质量不达标导致高炉悬料。